



## **MONTAGEANLEITUNG / JACK ASSEMBLY INSTRUCTION**

- 1) Absetzen des Kabelmantels um 40 mm / 6 mm  
**S/FTP PiMF Kabel:** Den Kabelmantel absetzen, das Schirmgeflecht zurück über das Kabel legen und um das Kabel wickeln. Es empfiehlt sich, dieses mit Kupferleitband zu fixieren;  
Die Aluminiumfolie bei jedem Paar entfernen, dabei jeweils 6 mm stehen lassen.

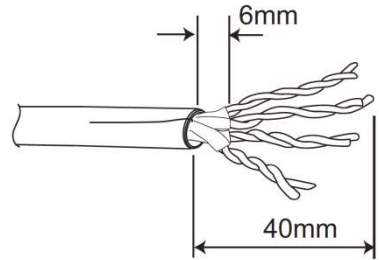

Strip off 40 mm of cable jacket  
Cable S/FTP PiMF: fold the braid back over the cable; cut off aluminum foil up to 6mm for each pair copper foil to shield the cable


- 2) Das abgesetzte Kabel in den Sortierer einfädeln und die Paare den Farben nach T568A oder T568B zuordnen. Die einzelnen Drähte in die Kanäle, entsprechend den Farben eindrücken und die Enden bündig abwicken

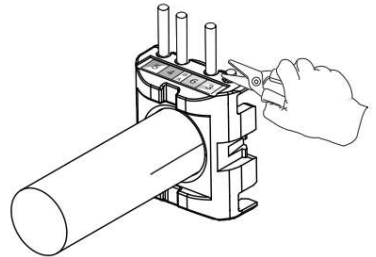

Insert the cable into the termination cap and fan out all four twisted pairs. Put conductors in the proper connection slots according to T568A or T568B termination color and trim the ends of the conductors


- 3) Den Sortierer auf die Schneidklemmen im Modul drücken, dabei den Richtungspfeil beachten. Die Seitenführung lenkt ihn in die richtige Position

Install the termination cap to the jack by following the insertion arrow. The side locks will keep it in the right position for the crimping

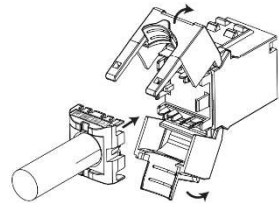

- 4) Die beiden Modulklappen mit der Hand oder einer Parallelzange schließen, bis zum Einschnappen der Rastnasen

Close the jack's termination wings by hands or using a crimping tool until their complete snap

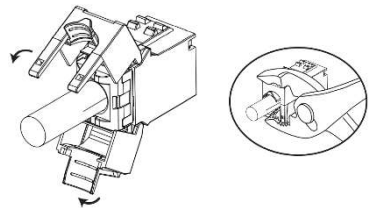

- 5) Den Schirmkontakt auf dem Schirmgeflecht / Kupferleitband schließen und mit dem Kabelbinder fixieren.

Wrap the drain wire around the cable fixing place and then use the supplied cable tie to fix it

